

Nom Véhicule	VSAB
N° Parc	Log
Type	Citroën Jumper
N° Immatriculation	403 SQ 87
Date Mines ou CT	21/09/2017
Puissance	8 cv
Année	10/11/1998
Année d'acquisition	10/11/1998

Identité véhicule:
Equipement:Sanicar
N° :94328
Plaque constructeur
Type mines : 233 J 4221
N°de Série :VF7233J4215580002
Plaque ovale:
Plaque Moteur
Identité indice :
Type:
N°:

N° Ordre Réparation	Dates	Ouvriers	Km ou H	Travaux	Pièces	Stock	Achat
169 / 98	02/12/1998	Coudert J-P Bercut ph Naudet		Aménagement du divers matériel Montage radio Pose d'un relais klaxon Réglage antenne radio Montage d'une prise de courant 220 v pour chargeur Pose d'un chargeur 12 v pour tri-flachs Confection de support pour ARI Confection de sangles pour fixation matériel Pose d'un HP encastrable Dépose de 1 pneu de roue de secours pour remettre en Stock Montage de 1 pneu usagé en roue de secours Pose d'autocollants SDI sur portières AV	HP encastrable Relais avec diode Prise BNC Jack pour HP Butée cheston Fil 1mm2 Fournitures electriques Gaine D4 Cornière alu Fil 2x1mm2 Fil3x. 1.5mm2 Colliers plastiques grenouillères Colliers rislam blancs Colliers rislam noirs Prise 220v plexo Prise mâle 12 v Fixations autocollantes Chargeur 12 v 220 v Fil 0.6mm2 fournitures électriques Fournitures quincaillerie	1 1 1 1 6 2m  2m 2m 1.50m 1.50m 2 3 50 10 1 1 10 1 1m 2	Fournis SDI
017 / 99 CSB	03/05/1999  18/05/1999 14/06/1999 19/06/1999	Gaillard C  Célerier P Gaillard C Bideau A  Bideau A	10000	Vidange moteur,niveaux,préssion pneus,vérifier éclairage Remplacer joint de vidange Remplacer filtre à huile Remplacer filtre à gaz-oil Remplacer amortisseurs AR avec modification (garantie )  Remplacer HP de 2 tons extérieur Suite choc complet  Remplacer 1 lampe H1	Huile 15 / 40 w Filtre à huile Filtre à gaz-oil Joint de vidange Kit amortisseurs AR Liquide lave glace Habillage HP HP 100w nu Lampe H1 12 v 55 w	8L 1 1 1 1 2L 1 1 1	Garantie  Bon N°A 153 Bon N°A181
135 / 99	20/10/1999	Thomas H Ets:Citroën	26343	Remplacement des 2 pneus AV Equilibrage Remplacer valves Contrôle et réglage parallélisme en garantie	Pneus Agilis 205/70/16 tub Valves Masses d'équilibrage	2 2	Bon N°A257
29 / 99 CSB	25/08/1999	Gaillard C	20000	Vidange moteur,niveaux,préssion pneus vérifier éclairage Remplacer joint de vidange Remplacer filtre à huile Remplacer filtre à gaz-oil Remplacer filtre à air Remplacer lampe H1 Feux toumants	Huile 15 / 40 w Joint de vidange Filtre à huile Filtre à gaz-oil Filtre à air Liquide lave glace Lampe H1 12 v	7L 1 1 1 1 2L 1	
CSB	20/12/1999	Célerier P	28970	Vidange moteur,niveaux,préssion pneus,vérifier éclairage Remplacer joint de vidange Remplacer filtre à huile Remplacer filtre à air Remplacer filtre à gaz-oil Remplacer 1 lampe rampe feux toumants Remplacer 1 lampe éclairage cellule Remplacer 1 lampe feu de gabarit Reparer éclairage veilleuses rampe Nettoyage interieur exterieur complet Vérifier freins AV	Huile 15/40w Joint de vidange Filtre àhuile Filtre à gaz-oil Filtre à air Lampe H1 12 v Lampe halogène 12 v 20w Lampe 12 v 4 w Petites fournitures	7L 1 1 1 1 1 1 1	
	25/01/2005	Borzeix J-P		Montage de pneus hivert sur jantes Equilibrage	Pneus205/75/16 occasion M+S4 Jantes Réf:5401-A2 Masses d'équilibrage	2 2	
	28/02/2006	Gge Chapouleaud	71842	Contrôle et réglage train AV Contrôle des angles des AV et AR			75,00TTC
	07/12/2006	Gayot B		Montage de 2 pneus hivert Equilibrage	Pneus 205/75/16 Snow-ice	2	
075/2007	02/07/2007	Gaillard C	82547	Contrôle circuit de charge Remplacer alternateur	Alternateur ES Réf:A003TA0591F Mitchubicshi Réf: Bosch BOS 986038791090	1	
172/2007	28/11/2007	Ets:Puvivif David F		Réparation choc AV suite accident Remplacer kit distribution Remplacer courroie alternateur Remplacer courroie pompe à eau Remplacer galet tendeur Remplacer tête d'amortisseur AV Remplacer butée d'amortisseur Remplacer amortisseurs AV Remplacer disques de freins AV Remplacer plaquettes de freins AV Remplacer tube de recyclage gaz avec colliers	Courroie Réf:1280-36 Kit distribution Réf:0831-64 Jeu plaquettes Réf:4252-19 Amortisseurs Réf:5202-J5 Kit disques freins Réf:4246-Y3 Butée aiguille Réf:5035-47 Joints Réf:5035-50 Courroie Réf:5750-VA Collier Réf:1628-JR Ens fix am Réf:5031-70 Ens fix am Réf:5031-71 Plot elastique Réf:0137-02 Butée ataq Réf:5033-42 Tube recy Réf:1628-9E Galet Réf:1281-38	1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1	

067/2008	28/03/2008	David F Gayot B	84820	Remplacer flexibles de frein AV Remplacer freins AR (cylindres et garnitures) Remplacer tambours de freins AR Purge circuit freinage Réglage frein à main Remplacer support de roulement de cardan AVD Recherche de panne sur moteur ne tire pas Contrôle filtres et alimentation Contrôle turbo Remplacer turbo par turbo ES Recherche de panne sur klaxon Réglage et remise en place colone de direction Contrôle batterie et remplacement Essais	Flexible freins AV Réf:4806-70 Flexible freins AV Réf:4806-71 Turbo ES Réf:0375-C5 Kit freins AR Réf:E170046 Tambours Freins AR Réf:4247-38 Support transmission Réf:3244-10 Liquide de freins Bombe nettoyant freins Batterie 12v170ah Réf:BARM8 670 100 300 (1000A)	2 2 1 1 2 1 1L 2 1	Dies-Elec
		Gge Chemartin		Depose pose carter inferieur moteur et remplacement du joint Remplacement durite de retour huile de turbo	Tube retour Réf:0379-16 Joint Réf:0380-13 Joint Réf:0380-18 Huile 10w40 Pate à joint carter Huile Bv	1 1 1 6,7 1	422,08 TTC
175/2009	13/11/2009	David F	89203	Remplacer amortisseurs AR Réglage frein à main	Amortisseur alko (puivif)	2	
	04/11/2010	David F	91454	Remplacer batterie	Batterie 12v 180A B15G	1	
082/2011	30/03/2011	Morelet Y	92620	Remplacer pneus AR Montage équilibrage Vidange moteur,niveaux,pression pneus,vérifier éclairage Remplacer joint de vidange Remplacer filtre à gaz-oil Remplacer filtre à huile Remplacer filtre à air	Huile 10w40 Joint de vidange Filtre à huile Réf:1109-S8 Filtre à gaz-oil Réf:1906-32 Filtre à air Réf:1444-TY Pneus 205/75/16 Agilis Masses d'équilibrage	7L 1 1 1 1 2	
260/2011	28/11/2011	Morelet Y	93929	Remplacer alternateur Remplacer silenbloc support moteur Remplacer barres de torsion côté D Réglage hauteurs Remplacer amortisseurs AR	Alternateur ES Réf:0986038791 Silenbloc Réf:1846-66 Barres de torsion Alko Amortisseurs Réf:Alko noir	1 1 3 2	Puivif Puivif
		David F	94238	Montage d'un auto radio HP + antenne	Recup VSAV		
28/2012	07/02/2012	David F	94366	Dépose repose injecteurs Remplacer joints d'injecteur Remplacer bagues d'injecteur Remplacer écrous et 1 gougon injecteur Remplacer tube de retour injecteur	Collecteur retour Réf:1573-G3 Bagues Réf:1982-43 Joints cuivre Ecrous	1 4 4 4	
	02/10/2012	David F		Remplacer feu clignotant AVD	Feu AVD Réf:6303-95	1	
38/2014	08/02/2014	Morelet Y	101776	Remplacer kit distribution Remplacer courroie alternateur	Kit distribution Réf:0831-S8 Courroie alter Réf:5750-VA	1 1	
233/2014	08/09/2014	Coudert J-P	103512	Préparation CT Vérifier niveaux,pression pneus,éclairage Réparer feu de gabarit ARG Réparer rampe défilement orange fusible oxydé Réparer veilleuses sur rampe AR Refaire branchement sur phare AVD Remplacer lampes d'inter et voyant	Lampes 12v 1,2w fournitures électriques	10	
245/2014	24/09/2014	David F	103678	Vidange moteur,niveaux,pression pneus,vérifier éclairage Remplacer joint de vidange Remplacer filtre à huile Remplacer filtre à gaz-oil Remplacer filtre à air	Huile 10w40 Joint de vidange Filtre à huile Réf:1109-AK Filtre à gaz-oil Réf:1906-C9 Filtre à air Réf:1444-TY Liquide lave glace	7,5L 1 1 1 1 4L	
185/2016	18/08/2016	Talabot O	108405	Remplacer kit frein AR	Kit de frein AR Réf:GSK1221 DOT5,1	1 2L	